

MANUALE DI ISTRUZIONI PER SALDATRICE TIG

IMPORTANTE!!!

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DELL'USO O DI QUALSIASI MANUTENZIONE, LEGGERE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NORME DI SICUREZZA. CONTATTATE IL VOSTRO DISTRIBUTORE SE NON AVETE COMPRESO COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1 REGOLE DI SICUREZZA PER L'USO DELLA SALDATRICE

1.1 INTRODUZIONE

Prima di utilizzare l'apparecchio, ogni persona addetta all'uso, alla riparazione o al controllo deve leggere le seguenti istruzioni di sicurezza e di uso.

Ricordate: LA VOSTRA SICUREZZA DIPENDE DA VOI!!!
Seguite tutte le norme e le istruzioni di sicurezza.

E' Vostro dovere proteggere Voi stessi e gli altri dai rischi relativi alle operazioni di saldatura.

L'operatore è responsabile della propria sicurezza e di quella di coloro che si trovano nella zona di lavoro. Deve quindi conoscere tutte le norme di sicurezza ed osservarle. NIENTE PUO' SOSTITUIRE IL BUON SENSO!!!

1.2 PRECAUZIONI GENERALI

1.2.1 Fuoco



- Evitare di produrre fuoco a causa di scintille e scorie calde o pezzi incandescenti.
- Assicurarsi che dispositivi antincendio appropriati siano disponibili vicino alla zona di saldatura

• Rimuovere dalla zona di saldatura (minimo 10 metri) materiali infiammabili e combustibili.

• Non eseguire saldature su contenitori di combustibile e lubrificanti anche se vuoti.

• Lasciare raffreddare il materiale saldato prima di toccarlo o di metterlo in contatto con materiale combustibile o infiammabile.

• Non eseguire saldature su particolari con intercapedini contenenti materiali infiammabili.

• Non operare in atmosfere con alte concentrazioni di vapori combustibili, gas e polveri infiammabili.

• Controllare sempre la zona di saldatura mezz'ora dopo la fine del lavoro per accertarsi che non vi sia un inizio di incendio.

• Non tenere in tasca materiali combustibili come accendini o fiammiferi.

1.2.2 Bruciature

• Proteggere la pelle contro le scottature causate dalle radiazioni ultraviolette emesse dall'arco, dalle scintille e scorie di metallo fuso, utilizzando indumenti ignifughi che coprono tutte le superfici esposte del corpo.

• Indossare indumenti e guanti di protezione da saldatore, cappello, e scarpe alte con punta di sicurezza. Abbottonare il colletto della camicia e le patte delle tasche, e indossare pantaloni senza risvolto per evitare l'entrata di scintille e scorie.

• Indossare l'elmetto con vetro di protezione all'esterno e lenti-filtro all'interno. Questo è IMPERATIVO per le operazioni di saldatura o di taglio, (e di sbavatura) al fine di

proteggere gli occhi dai raggi dell'arco e da metalli volatili. Sostituire il vetro di protezione se rotto, o chiazato.

• Non indossare indumenti unti o sporchi di grasso. Una scintilla potrebbe incendiarli.

• Parti metalliche incandescenti quali pezzetti di elettrodo e pezzi da lavorare devono essere sempre maneggiati con i guanti.

• Attrezzature di pronto soccorso ed una persona qualificata dovrebbero essere disponibili per ciascun turno a meno che non vi siano strutture sanitarie nelle vicinanze per trattamento immediato di scottature agli occhi da fiammate o scottature della pelle.

• Tappi per le orecchie dovrebbero essere usati quando si lavora in sopratesta o in uno spazio ridotto. Un casco rigido deve essere usato quando altri lavorano nella zona sovrastante.

• Le persone che si apprestano a saldare non devono usare prodotti infiammabili, quali le lacche per capelli .

1.2.3 Fumi



Le operazioni di saldatura producono fumi e polveri metalliche nocive che possono danneggiare la salute, quindi:

• Lavorare in spazi provvisti di una adeguata ventilazione.

• Tenere la testa fuori dai fumi.

• In ambienti chiusi utilizzare aspiratori adeguati posti possibilmente sotto la zona di saldatura.

• Se la ventilazione non è adeguata usare respiratori approvati.

• Pulire il materiale da saldare qualora siano presenti solventi o sgrassanti alogeni che danno origine a gas tossici. Durante la saldatura alcuni solventi clorinati possono decomporsi in presenza di radiazioni emesse dall'arco e generare gas foscine.

• Non saldare metalli ricoperti o contenenti piombo, grafite, cadmio, zinco, cromo, mercurio o berillio se non si dispone di un respiratore adeguato.

• L'arco elettrico genera ozono. Una esposizione prolungata in ambienti con alte concentrazioni di ozono può causare mal di testa, irritazione al naso, alla gola e agli occhi e gravi congestioni e dolore al petto.

IMPORTANTE: NON USARE OSSIGENO PER LA VENTILAZIONE.

• Si dovranno evitare perdite di gas in spazi ridotti. Perdite di gas in grosse quantità possono variare pericolosamente la concentrazione di ossigeno. Non collocare bombole in spazi ridotti.

• **NON SALDARE** ove vapori di solvente possano mescolarsi all'atmosfera di saldatura o dove le radiazioni dell'arco possano venire a contatto con minuscole quantità di tricloroetilene o percloroetilene disperse nell'atmosfera.

1.2.4 Esplosioni



• Non eseguire saldature sopra o in prossimità di recipienti in pressione.

• Non saldare in atmosfera contenente polveri, gas o vapori esplosivi.

Questo apparecchio quando è utilizzato per la saldatura TIG impiega gas ARGON per la protezione dell'arco, pertanto è necessario prestare la massima attenzione a:

A) BOMBOLE

• Non cancellare mai o alterare il nome, il numero, o altre marcature sulle bombole. E' illegale e pericoloso.

- Non usare bombole il cui contenuto non sia stato chiaramente identificato.
- Non collegare direttamente la bombola al tubo del gas della macchina senza utilizzare un regolatore di pressione.
- Manipolare o utilizzare bombole in pressione in accordo con le normative in vigore.
- Non utilizzare bombole che perdono o che siano fisicamente danneggiate.
- Non utilizzare bombole che non siano ben fissate.
- Non trasportare bombole senza la protezione della valvola montata.
- Non sollevare le bombole da terra afferrandole per la valvola o per il tappo, o usando catene, imbragature, o calamite.
- Non tentare mai di mescolare nessun gas all'interno delle bombole.
- Non ricaricare mai le bombole.
- Non lubrificare mai la valvola della bombola con olio o grasso.
- Non mettere a contatto elettrico la bombola con l'arco.
- Non esporre le bombole a calore eccessivo, scintille, scorie fuse o fiamme.
- Non manomettere la valvola della bombola.
- Non tentare di sbloccare con martelli, chiavi o altri sistemi le valvole bloccate.

B) REGOLATORI DI PRESSIONE

- Mantenere i regolatori di pressione in buona condizione. Regolatori danneggiati possono causare danni o incidenti; essi debbono essere riparati solo da personale qualificato.
- Non utilizzare regolatori per gas diversi da quelli per cui sono stati fabbricati.
- Non usare mai un regolatore che perde e che appare fisicamente danneggiato.
- Non lubrificare mai un regolatore con olio o grasso.

C) TUBI

- Sostituire i tubi che appaiono danneggiati
- Tenere i tubi tesi per evitare pieghe.
- Tenere raccolto il tubo in eccesso e tenerlo fuori dalla zona di lavoro per prevenire eventuali danneggiamenti.
- Gli attacchi delle bombole non devono mai essere modificati o scambiati.



1.2.5 Radiazioni

Le radiazioni ultraviolette emesse dall'arco possono danneggiare gli occhi e bruciare la pelle.

Quindi:

- Indossare indumenti e maschere di protezione appropriati.
- Non utilizzare lenti a contatto !! L'intenso calore emanato dall'arco potrebbe incollarle alla cornea.
- Utilizzare maschere con lenti aventi grado di protezione minimo DIN 10
- Fate proteggere le persone nelle vicinanze della zona di saldatura.

Ricordate: l'arco può abbagliare o danneggiare gli occhi. E' considerato pericoloso fino ad una distanza di 15 metri. Non guardare mai l'arco ad occhio nudo.!

- Preparare la zona di saldatura in modo da ridurre la riflessione e la trasmissione di radiazioni ultraviolette: verniciando di colore nero pareti e superfici esposte per diminuire la riflessione, installando schermi protettivi o tende per ridurre le trasmissioni ultraviolette.
- Sostituire le lenti della maschera quando esse siano danneggiate o rotte.



1.2.6 Shock elettrico

Lo shock elettrico può uccidere. Tutti gli shock elettrici sono potenzialmente fatali.

- Non toccare parti sotto tensione.
- Isolarsi dal pezzo che si deve saldare e da terra indossando guanti e vestiti isolanti.
- Tenere gli indumenti (guanti, scarpe, copricapo, vestiti) ed il corpo asciutti.
- Non lavorare in ambienti umidi o bagnati
- Evitare che la saldatrice possa cadere nell'acqua.
- Non appoggiarsi al pezzo da saldare o tenerlo con le mani.
- Se si deve lavorare in una zona a rischio o nelle sue prossimità, usare tutte le precauzioni possibili.
- Se si avverte anche una piccola sensazione di scossa elettrica, interrompere immediatamente le operazioni di saldatura. Non usare l'apparecchio finché il problema non verrà individuato e risolto.
- Ispezionare frequentemente il cavo di alimentazione.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete prima di intervenire sui cavi o di aprire la macchina.
- Non utilizzare la macchina senza i coperchi di protezione.
- Sostituire sempre con materiale originale eventuali parti danneggiate della macchina.
- Non escludere mai le sicurezze della macchina.
- Assicurarsi che la linea di alimentazione sia provvista di una efficiente presa di terra.
- L'eventuale manutenzione deve essere eseguita solo da personale esperto e consapevole dei rischi dovuti alle tensioni necessarie al funzionamento dell'apparecchiatura.

1.2.7 Pacemaker

I campi magnetici derivanti da correnti elevate possono incidere sul funzionamento di pacemaker. I portatori di apparecchiature elettroniche vitali (pacemaker) dovrebbero consultare il medico prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura ad arco, di taglio, scriccatura o di saldatura a punti.

1.2.8 Rumore



Queste saldatrici non producono di per se rumori eccedenti gli 80 dB. Il procedimento di saldatura TIG in corrente alternata può produrre livelli di rumore superiori a tale limite; pertanto, gli utilizzatori dovranno mettere in atto le precauzioni previste dalla legge.

2 DESCRIZIONI GENERALI

2.1 SPECIFICHE

Questi TIG AC/DC sono generatori di corrente costante adatti alla saldatura con procedimento TIG e con procedimento ad elettrodo rivestito. L'unica gamma di regolazione, la tecnologia ad onda quadra ed il completo controllo della corrente di saldatura rendono questi generatori prodotti di qualità ad alta tecnologia.

Controllare, al ricevimento, che non vi siano parti rotte o avariate.

Ogni eventuale reclamo per perdite o danni deve essere fatto dall'acquirente al vettore. Ogni qualvolta si richiedono informazioni riguardanti la saldatrice, si prega di indicare l'articolo ed il numero di matricola.

2.2 SPIEGAZIONE DEI DATI TECNICI

1 ~		N°		EN 60 974-1	
	U ₀ V	- / - - - / -	X	-	-
	-		I ₂	-	-
	U ₀ V	- / - - - / -	U ₂	-	-
	U ₀ V		X	-	-
	-		I ₂	-	-
	U ₁ V		U ₂	-	-
	-		I ₁ A	I ₁ A	I ₁ A
1 ~ 50/60 Hz	-		-	-	-
I. Cl. H	-		-	-	-
IP 21	-		-	-	-
PROTEZIONE TERMICA THERMAL PROTECTION PROTECTION THERMIQUE TERMSCH GESCHÜTZ PROTECCION TERMICA		VENTILAZIONE FORZATA FORCED VENTILATION VENTILE KÜHLART F VENTILACION	MADE IN ITALY		

IEC 974.1 La saldatrice è costruita secondo queste norme EN60974.1 internazionali.

N°..... Numero di matricola che deve essere sempre citato per qualsiasi richiesta relativa alla saldatrice.

trasformatore-raddrizzatore.monofase

Caratteristica discendente.



Adatto per saldatura con elettrodi rivestiti.



Adatto per saldatura TIG.

U₀..... Tensione a vuoto secondaria

X..... Fattore di servizio percentuale

Il fattore di servizio esprime la percentuale di 10 minuti in cui la saldatrice può lavorare ad una determinata corrente senza causare surriscaldamenti.

I₂..... Corrente di saldatura

U₂..... Tensione second. con corrente di saldatura I₂

U₁..... Tensione nominale di alimentazione

1~ 50/60Hz Alimentazione monofase 50 oppure 60 Hz

I₁..... Corrente assorbita alla corrispondente corrente di saldatura I₂.

IP21..... Grado di protezione della carcassa

Grado 1 come seconda cifra significa che questo apparecchio non è idoneo a lavorare all'esterno sotto la pioggia.



Idonea a lavorare in ambienti con rischio accresciuto.

NOTE: La saldatrice è inoltre stata progettata per lavorare in ambienti con grado di inquinazione 3. (Vedi IEC 664).

3 INSTALLAZIONE

3.1 MONTAGGIO E SISTEMAZIONE

Sfilate l'imballo della saldatrice, montate il manico e le ruote. Collocate la saldatrice in un ambiente ventilato.

Polvere, sporco o qualsiasi altra cosa estranea che possa entrare nella saldatrice ne può compromettere la ventilazione e quindi il buon funzionamento.

3.2 COLLEGAMENTI INTERNI

• Dovete leggere attentamente tutte le parti riguardanti l'installazione di questa saldatrice.



ATTENZIONE!!

LO SHOCK ELETTRICO PUO' UCCIDERE

• Il collegamento di questa saldatrice deve essere eseguito da personale specializzato.


• Prima di lavorare all'interno della saldatrice siate sicuri che la spina sia staccata dalla alimentazione.

• Collegare il conduttore giallo-verde del cavo di alimentazione della saldatrice ad una buona presa di terra.


• Dopo il collaudo finale la saldatrice viene collegata alla tensione di alimentazione indicata sul cavo di alimentazione.

• Se si desidera cambiare tensione di alimentazione togliete il coperchio superiore, individuate la morsettiera cambiataensione e disponete i collegamenti come indicato in figura.

Art. 235

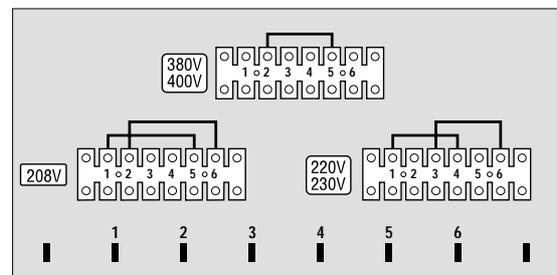

Artt. 237 & 239

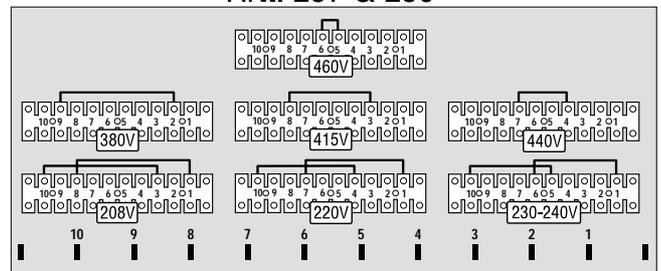

3.3 PRECAUZIONI PARTICOLARI

La partenza della motoventola è comandata dal riscaldamento del generatore per cui è importantissimo spegnere la saldatrice prima di eseguire qualsiasi intervento al suo interno (escluso Art. 235).

3.3 PROTEZIONE DALLE INTERFERENZE PER ALTA FREQUENZA

Il circuito generatore di alta frequenza all'interno della saldatrice è paragonabile ad un radiotrasmittitore. Una installazione impropria della saldatrice può generare disturbi radio o TV.

Le interferenze si possono sviluppare in quattro modi diversi:

- 1) interferenze irradiate dalla saldatrice
- 2) interferenze irradiate dai cavi di saldatura
- 3) interferenze irradiate sulla linea di alimentazione
- 4) interferenze raccolte e irradiate da oggetti metallici non collegati a terra.

INSTALLATE LA SALDATRICE SEGUENDO LE ISTRUZIONI PER RIDURRE I PROBLEMI ESPOSTI.

- Tenere i collegamenti tra macchina e linea di alimentazione i più corti possibile ed eventualmente far passare il cavo di alimentazione dentro un tubo metallico, quest'ultimo collegato con una presa di terra conficcata nel terreno.

- Tenere i cavi di saldatura i più corti possibile. La lunghezza non dovrebbe essere maggiore di 7/8 mt. Avvolgerli fra loro o nasstrarli se è possibile.

- Assicurarsi che i cavi di saldatura non presentino tagli, bruciature o rotture dell'isolante in gomma.

I cavi con alto contenuto di gomma naturale resistono meglio alle perdite di alta frequenza.

- Tenere i morsetti ben serrati e la torcia di saldatura in ottime condizioni per ridurre perdite di alta frequenza.

- Mantenere chiusi pannelli e coperchio della saldatrice.

- Tutti i conduttori nel raggio di 15 mt. devono essere racchiusi in tubi metallici e i detti tubi collegati a terra.

Itubi flessibili elicoidali non vanno bene.

- Quando la saldatrice è in una costruzione metallica è meglio che ci siano più terre.

NON USARE COME CONDUTTORI DI TERRA LE TUBAZIONI DELL'ACQUA.

4 DESCRIZIONE COMANDI

A - Connettore per comandi a distanza.

A cui vanno collegati i vari accessori per la regolazione della corrente di saldatura.

E' sempre operante sia in T.I.G. che in elettrodo.

B - Comando regolazione della corrente di saldatura.

Deve sempre essere collegato al connettore (A).

C - Selettore di procedimento

Seleziona il processo di saldatura T.I.G. oppure (MMA) elettrodo rivestito.

D - Lampada spia o Led nell'art. 235


Si illumina quando si accende la macchina.

E - Led (di colore giallo)

Si accende all'intervento del termostato.

Il termostato blocca il funzionamento della saldatrice se viene utilizzata ad un fattore di servizio percentuale (X) (vedi 2.2), superiore al valore di targa.

F- Selettore: Manuale - Automatico

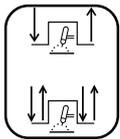

- Posizione manuale ↓ ↑ : quando l'operatore preme il pulsante-torcia la macchina eroga corrente, quando lo rilascia l'arco si spegne.

- Posizione automatico ↓ ↑ ↑ : una volta premuto il pulsante-torcia lo si può rilasciare senza che l'arco si spenga; per lo spegnimento ripremere e rilasciare.


G - Amperometro digitale (optional) (escluso art. 235)

Indica la corrente di saldatura.

N.B.: La corrente di saldatura può essere predeterminata e visualizzata su questo strumento (vedi punto 4.1).

H- Led di blocco (di colore rosso)

Indica che la saldatrice è entrata in blocco totale, a causa del mancato funzionamento del dispositivo che riduce il rischio di scosse elettriche.

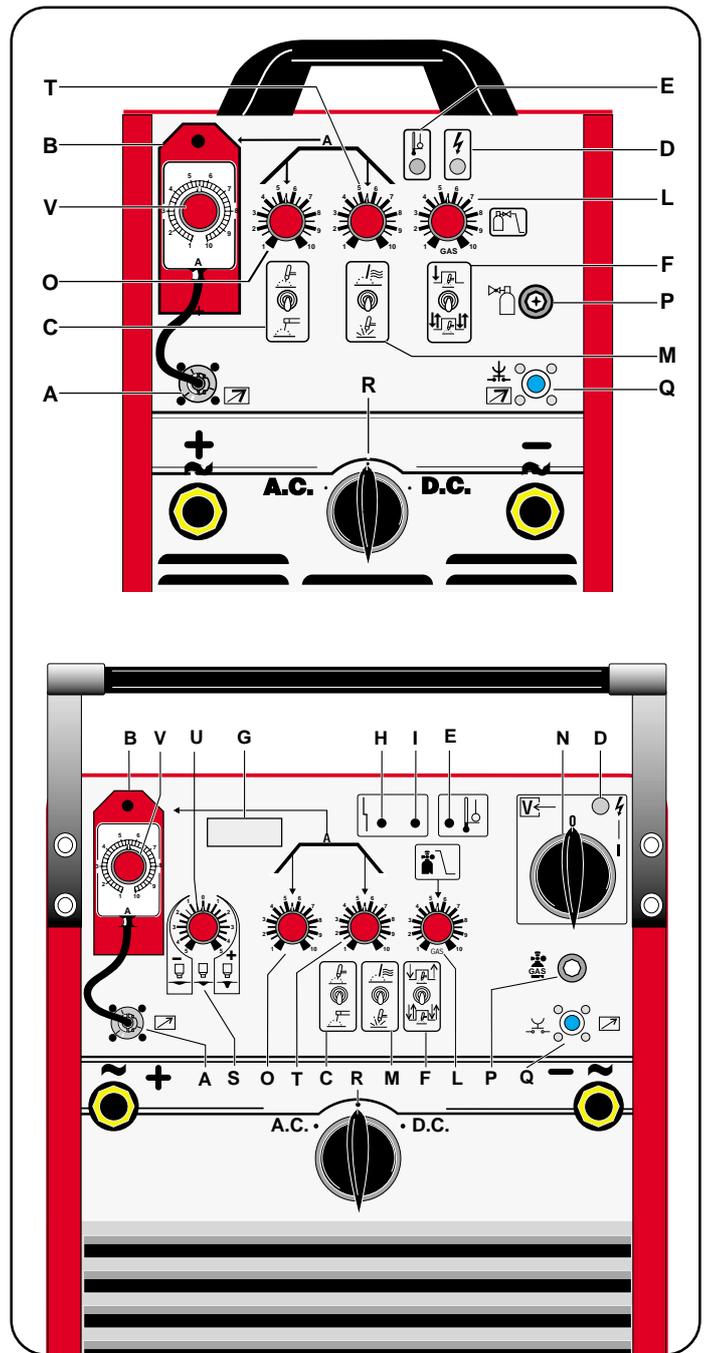

I- Led di protezione (di colore verde)

Indica il buon funzionamento del dispositivo contro il rischio di scosse elettriche. Rimane normalmente acceso.

L - Ritardo gas

Regola il tempo di uscita del gas dopo il termine della saldatura. Il campo di regolazione comprende un minimo di 0,3 sec. e un massimo di 30 sec.

M - Selettore per accensione con scintilla pilota.

In saldatura con elettrodi rivestiti viene escluso automaticamente. In saldatura T.I.G. in corrente alternata (A.C.) deve sempre essere inserito. In saldatura T.I.G. in corrente continua (D.C.) può essere disinserito se si desidera accendere l'arco a striscio.

N- Interruttore principale

Accende o spegne la macchina.

O - Regolazione del tempo di salita della corrente al valore impostato con la manopola (V) (0.2 - 10sec.) (Indicata per la partenza a striscio in TIG D.C.)

P - Raccordo. (G 1/4)

Vi si connette il tubo gas della torcia di saldatura T.I.G.

Q - Connettore

A cui va fissato lo spinotto del comando torcia.

E' operante quando viene selezionato il procedimento T.I.G.


R -Selettore:

Corrente alternata (A.C)-Corrente continua(D.C)

- Posizionare in A.C. : per la saldatura TIG dell'alluminio, dell'ottone e del magnesio.

- Posizionare in D.C. : per la saldatura TIG di tutti gli altri materiali e la saldatura MMA di tutti i tipi di elettrodi rivestiti.

S - Controllo di bilanciamento

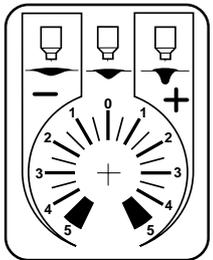

Con questa manopola è possibile modificare i semiperiodi dell'onda quadrata quando si lavora in TIG. A.C. saldando l'alluminio. Il punto in cui le due semionde sono equilibrate è lo zero. Questa posizione vi darà minore assorbimento di corrente, minor consumo dell'elettrodo e una relazione ottimale tra larghezza e profondità del cordone. Se si vuole aumentare la penetrazione

ruotare la manopola in senso orario, viceversa se si vuole ottenere piu' pulizia e minor penetrazione girare la manopola in senso antiorario.

QUESTA FUNZIONE E' INCLUSA SOLAMENTE QUANDO SI SELEZIONA LA SALDATURA T.I.G. IN A.C.

T - Regolazione del tempo della corrente di discesa (SLOPE DOWN) (0,2 - 10 sec.)

Regola il tempo in cui la corrente di saldatura passa dal valore impostato fino allo spegnimento dell'arco.

Entra in funzione ogni volta che si comanda la fine della saldatura; permette il riempimento del cratere finale (CRATER FILLER) al termine della saldatura. E' operante quando viene selezionato il procedimento TIG.

4.1 PRESELEZIONI DELLE CORRENTI DI LAVORO

4.1.1 In elettrodo: Dopo aver portato il selettore (C) in  regolare la corrente con la manopola (V).

4.1.2 In T.I.G.: Dopo aver portato il selettore (C) in  spingere il pulsante della torcia e regolare la corrente con la manopola (V).

5 COLLEGAMENTI ESTERNI

- Il circuito di saldatura non deve essere posto deliberatamente a contatto diretto o indiretto col conduttore di protezione se non nel pezzo da saldare.

- Se il pezzo in lavorazione viene collegato deliberatamente a terra attraverso il conduttore di protezione, il collegamento deve essere il più diretto possibile ed eseguito con un conduttore di sezione almeno uguale a quella del conduttore di ritorno della corrente di saldatura e connesso al pezzo in lavorazione nello stesso punto del conduttore di ritorno, utilizzando il morsetto del conduttore di ritorno oppure utilizzando un secondo morsetto di massa posto immediatamente vicino.

5.1 Connessione della torcia TIG

Usare la torcia piu' corta possibile in accordo con le vostre esigenze operative per minimizzare possibili problemi di interferenze radio.



ATTENZIONE!!

LO SHOCK ELETTRICO PUO' UCCIDERE

- Non toccare parti elettriche con le mani.
- Non toccare l'elettrodo caldo con le mani o con gli abiti.
- Isolarsi da terra e dal pezzo da saldare.
- Per non ricevere scariche di alta frequenza mantenere la torcia in buono stato.
- Spegnere la macchina.
- Collegare la spina del cavo di potenza della torcia al polo negativo (infilare, girare verso destra e stringere bene). Scegliere il diametro e il tipo di elettrodo adatto per il tipo di materiale o di corrente che andrete ad usare. Connettere il tubo gas uscente dalla torcia al raccordo 1/4 gas (P) sul pannello frontale. Collegare il connettore del comando torcia alla presa (Q) sul pannello frontale della macchina.

5.2 Connessione del cavo di massa.

- Connettere la spina di potenza al polo + o - in accordo con il procedimento usato, infilare e girare in senso orario finché il connettore non sia ben stretto.
- Connettere la pinza di massa al pezzo da saldare.

5.3 Collegamento del tubo gas.



ATTENZIONE!!

LE BOMBOLE POSSONO ESPLODERE SE DANNEGGIATE.

- Tenere le bombole verticali e incatenate al supporto.
- Tenere le bombole in un luogo dove non possono essere danneggiate.
- Non sollevare la macchina con la bombola attaccata.
- Fate in maniera di non toccare mai la bombola con un elettrodo.
- Tenete la bombola lontana dalla zona di saldatura o da circuiti elettrici non isolati.
- La bombola di gas inerte deve essere equipaggiata di un riduttore di pressione e di un flussometro. Solo dopo aver posizionato la bombola collegate il tubo gas uscente dalla parte posteriore della macchina all'uscita del riduttore di pressione.

6 SALDATURA

6.1 Gas di protezione

- Normalmente il gas più usato è l'ARGON perchè ha un costo minore rispetto agli altri gas inerti, ma possono essere usate anche miscele di ARGON con un massimo di 2% IDROGENO per la saldatura dell'acciaio inossidabile e ELIO o miscele di ARGON ELIO per la saldatura del rame. Queste miscele aumentano il calore dell'arco in saldatura ma sono molto più costose.
- Se si usa gas elio aumentare i litri al minuto fin a 10 volte il diametro dell'elettrodo (Es.: $\varnothing 1.6 \times 10 = 16 \text{lt./min.elio}$).
- Particolare importanza ricopre la preparazione dell'elettrodo..
- Gli elettrodi da utilizzare sono quelli torciati al 2% colore D.I.N. rosso.

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ELETTRODI E DELLE CORRENTI IN SALDATURA TIG.


Elettrodo. Tipo ∅ ▼	D.C.	A.C.					
		Pos. Max. Penetrazione		Pos. Zero bilanciato		Pos. Max. Pulizia	
	Tungsteno Torio 2%	Tungsteno puro	Tungsteno ZR 0.8 %	Tungsteno puro	Tungsteno ZR 0.8 %	Tungsteno puro	tungsteno ZR 0.8 %
0.5	15A ÷ 40A	-	-	10A ÷ 20A	5A ÷ 20A	-	-
1	25A ÷ 85A	-	-	20A ÷ 30A	20A ÷ 60A	-	-
1.6	70A ÷ 150A	50A ÷ 100A	70A ÷ 150A	30A ÷ 60A	50A ÷ 80A	20A ÷ 40A	30A ÷ 60A
2.4	150A ÷ 250A	100A ÷ 160A	140A ÷ 235A	60A ÷ 120A	80A ÷ 140A	40A ÷ 100A	60A ÷ 120A
3.2	200A ÷ 350A	150A ÷ 210A	225A ÷ 325A	80A ÷ 160A	100A ÷ 180A	60A ÷ 140A	80A ÷ 160A
4	300A ÷ 400A	200A ÷ 275A	300A ÷ 400A	100A ÷ 240A	150A ÷ 280A	80A ÷ 200A	150A ÷ 250A

- Usare i vetri di protezione D.I.N. 10 fino a 75A e D.I.N. 11 da 75A in poi.
- Il flusso di gas inerte deve essere regolato ad un valore (in litri al minuto) di circa 6 volte il diametro dell'elettrodo.
- Se si usano accessori tipo gas-lens la portata di gas può essere ridotta a circa 3 volte il diametro dell'elettrodo. Il diametro dell'ugello ceramico deve avere un diametro da 4 a 6 volte il diametro dell'elettrodo.

6.2 SALDATURA TIG A.C. (per Al, Mg, Ot)

- Posizionare il selettore (R) su AC, il selettore (M) su $\dot{I} \approx$ e il selettore (C) su $\dot{I} \approx$ (TIG). Tutti gli altri controlli dipendono dal diametro di elettrodo che andrete ad utilizzare e dalla corrente che verrà impostata. Per questo tipo di saldatura devono essere utilizzati elettrodi di tungsteno puro (colorazione D.I.N. VERDE) o in tungsteno zirconiato (colore D.I.N. BIANCO).
 - Durante la saldatura la punta dell'elettrodo tenderà ad essere emisferica. Se la "pallina" al termine dell'elettrodo è più grande del diametro dell'elettrodo stesso vuol dire che la corrente che state usando è troppo elevata per l'elettrodo, procedete quindi a sostituirlo con uno di diametro maggiore.
- La preparazione dell'elettrodo assume grande importanza.

PREPARAZIONE ELETTRODO PER SALDATURA A.C.

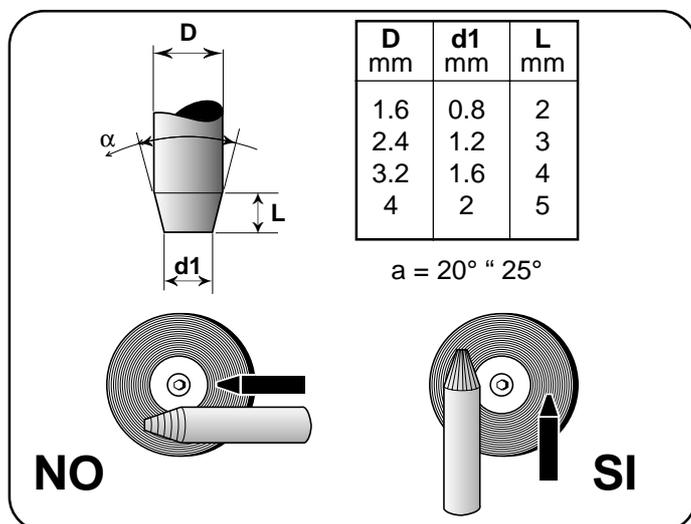

- La regolazione del post gas, ottenuta mediante la manopola (L) deve essere tale da raffreddare l'elettrodo e mantenere la punta brillante.
- Per la regolazione del bilanciamento dell'onda quadra leggere alla lettera (S) del paragrafo 4. (escluso art. 235)
- Per la preselezione delle correnti di lavoro (vedi par. 4.1).
- **E' indispensabile prendere confidenza con le funzioni che avete a disposizione, per ottenere i massimi risultati in saldatura.**
- Il materiale di apporto deve essere di diametro inferiore o uguale allo spessore da saldare.
- Il rapporto tra la corrente da utilizzare e lo spessore del pezzo è 40 Amp/mm. Es. : spessore 2 mm x 40 = 80 Ampere. **ATTENZIONE QUESTI DATI POSSONO VARIARE CON IL VOLUME DEL PEZZO DA SALDARE.**
- L'allumina (Al_2O_3) (ossido d'alluminio) deve essere rimossa per evitare inclusioni e incollature, difetti tipici della saldatura di questo materiale.
- L'eliminazione dell'allumina si esegue tramite spazzolatura meccanica. Il disco deve essere composto di fili in acciaio inossidabile. E' necessario eliminare l'allumina per almeno 5 cm. dal luogo dove avverrà la saldatura.
- Usare vetri di protezione almeno D.I.N. 11.
- Usare come gas di protezione ARGON puro.

6.3 SALDATURA TIG D.C. (per Fe, Inox, Cu)

- Selettore (R) su D.C.
 - Selettore (C) su $\dot{I} \approx$
 - La torcia TIG deve essere connessa al polo negativo (-).
 - La massa al polo positivo.
 - Il selettore (M) su $\dot{I} \approx$ per accendere l'arco non toccando il pezzo; su $\dot{I} \approx$ per accendere l'arco a contatto.
 - **Per una saldatura con partenza a striscio, senza alta frequenza, è consigliabile usare tutta la rampa di salita.**
 - Il materiale d'apporto deve essere di diametro uguale o inferiore rispetto allo spessore del pezzo da saldare.
 - Il rapporto tra la corrente da utilizzare e lo spessore del pezzo è : per gli acciai al carbonio e gli acciai inossidabili 20/30 Amp. ogni mm, per il rame 80 Amp. per ogni mm. **ATTENZIONE!! QUESTI DATI POSSONO VARIARE CON IL VOLUME DEL PEZZO DA SALDARE.**
- PREPARAZIONE ELETTRODO PER SALDATURA D.C.

7 MANUTENZIONE




ATTENZIONE : Qualsiasi operazione deve essere eseguita da personale qualificato.

- Spegnete la saldatrice e scollegate la spina prima di operare all'interno della macchina.
- Mantenere la torcia TIG e i cavi di saldatura in buono stato.
- Periodicamente pulire l'interno della macchina. Soffiare via la polvere con un getto moderato di aria secca.

8 ACCESSORI

ART. 180 COMANDO A DISTANZA PULSATO.

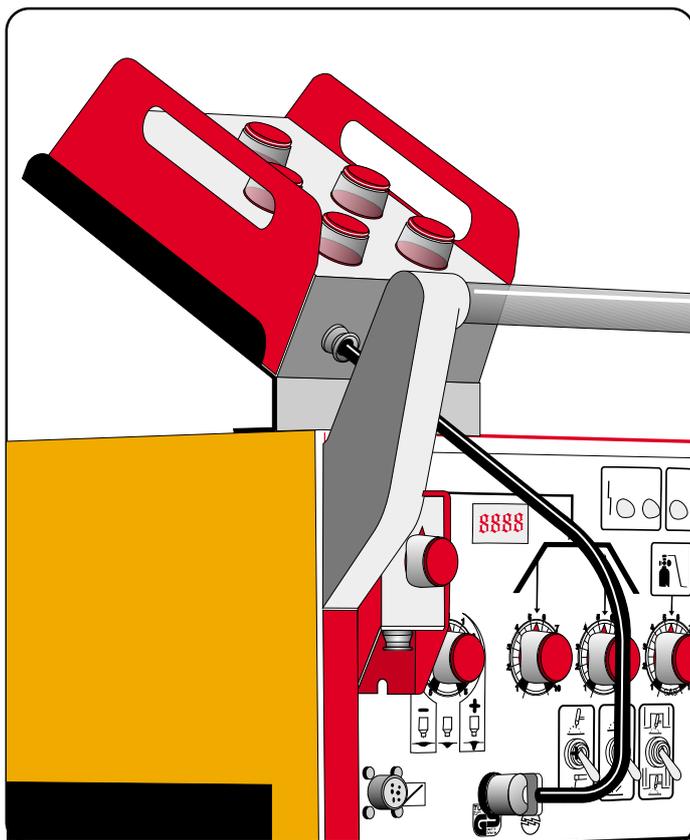

Indispensabile per la saldatura con procedimento TIG di lamiere di piccolo spessore. Deve essere collegato al connettore (A).

ART. 132 AMPEROMETRO DIGITALE (per art. 239)

ART. 134 AMPEROMETRO DIGITALE (per art. 237)

Indica la corrente di saldatura.

N.B: La corrente di saldatura può essere predeterminata e visualizzata su questo strumento (vedi par. 4.1)

ART 1326 PROLUNGA mt. 5 per COMANDO A DISTANZA

Il comando a distanza pulsato (art. 180) e il comando a distanza (B), montato sul pannello, possono essere portati in vicinanza del posto di saldatura tramite questo articolo.


ART 182 COMANDO A PEDALE

Permette la regolazione della corrente durante la saldatura.





9 ISTRUZIONI PER LA RICERCA DEGLI ERRORI



Leggete attentamente questo paragrafo. RICORDATE molti problemi sono causati da regolazioni non appropriate dei selettori sul pannello frontale della macchina.

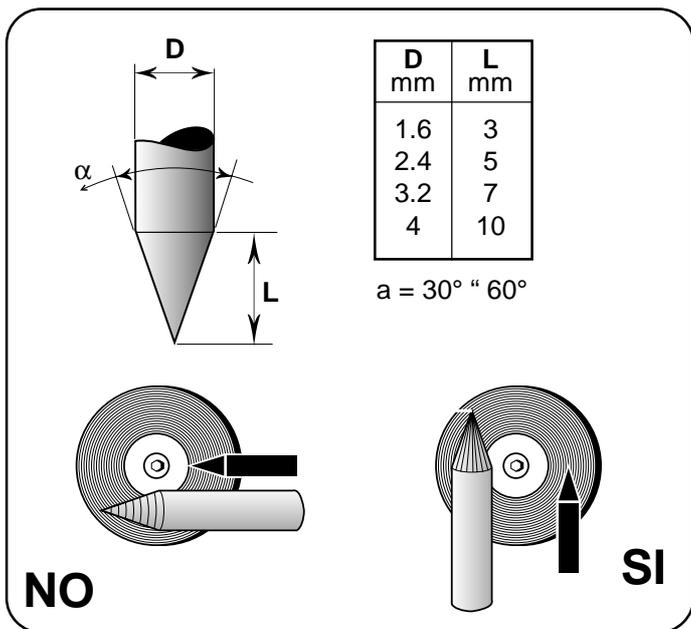

POSIZIONI CONSIGLIATE PER LA SALDATURA

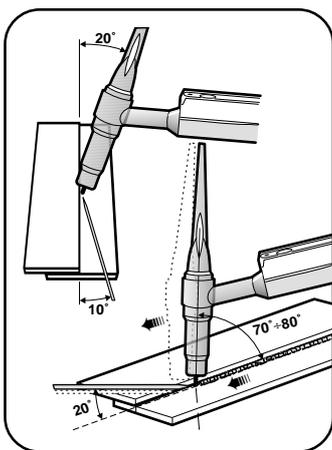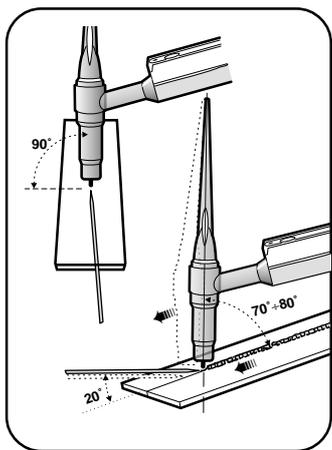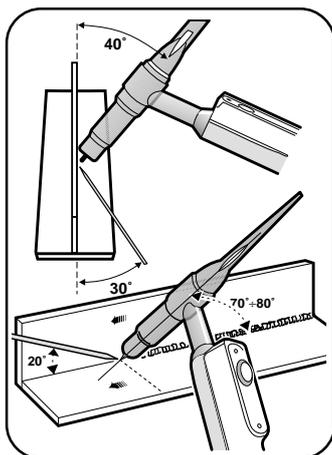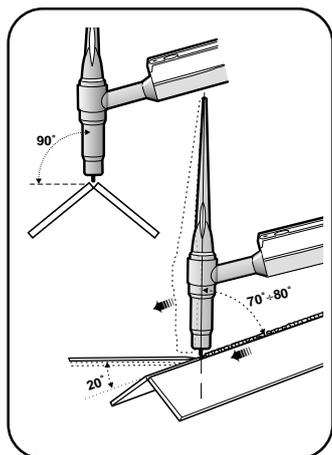

6.4 SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI

Questa saldatrice può saldare qualsiasi tipo di elettrodo.

- Selettore (C) su
- Connettere la pinza portaelettrodo e la massa in accordo con la polarità richiesta dal costruttore degli elettrodi (normalmente pinza al +).

Se siete sicuri che le regolazioni sono corrette, assicuratevi che i fusibili di linea siano efficienti e dopo aver spento la macchina e staccato la spina controllate che tutti i fili siano correttamente collegati e le giunzioni strette.

9.1 ERRORI NEI COLLEGAMENTI DELLA MACCHINA

1- DIFETTO- **La macchina non si accende.**

- CAUSE
- Spina di alimentazione non collegata.
 - Manca una fase di alimentazione.
 - Macchina non collegata alla giusta tensione di alimentazione.

2- DIFETTO- **La macchina si accende ma non eroga corrente.**

- CAUSE
- Dispositivo di regolazione della corrente (B) non collegato al connettore (A).
 - Potenzimetro cassetto (V) danneggiato.
 - Accessori per saldatura non collegati.

3- DIFETTO- **La macchina si accende ma non eroga corrente, il led giallo (E) rimane acceso.**

- CAUSE
- Intervento del termostato. Lasciare raffreddare la macchina.

4- DIFETTO- **Il led (H) rosso di blocco si accende.**

- CAUSE
- Diodo S.C.R. in corto circuito.
 - Scheda di controllo danneggiata.

5- DIFETTO- **Saltano i fusibili di linea**

- CAUSE
- Potenza di installazione non sufficiente.
 - Macchina non collegata alla giusta tensione di alimentazione.
 - Trasformatore di potenza in corto circuito.
 - Diodi S.C.R. in corto circuito.

9.2 ERRORI IN PROCEDIMENTO TIG

1- DIFETTO- **Mancanza di alta frequenza.**

- CAUSE
- Controllare che i cavi di saldatura non siano danneggiati.
 - Non c'è gas di protezione.
 - Selettore (M) su .
 - Selettore (C) su elettrodo.

2- DIFETTO- **Difficoltà ad accendere l'arco in TIG.**

- CAUSE
- Mancanza di gas di protezione.
 - Regolazione della corrente di saldatura troppo bassa.
 - Elettrodo di tungsteno contaminato. Rifare la punta.
 - Scelta sbagliata dell'elettrodo di tungsteno. Il tungsteno zirconato va bene per A.C. Il tungsteno toriato va bene per D.C.
 - Difetto nel pulsante torcia.
 - Connettore torcia non collegato al connettore (Q).
 - Diametro dell'elettrodo troppo grande per la corrente a cui si vuole saldare.

N.B. Se la saldatrice è connessa ad un impianto automatico è buona norma connettere l'ugello ceramico alla massa del pezzo con un filo flessibile di rame.

3- DIFETTO- **L'elettrodo di tungsteno si consuma rapidamente o si trasferisce nel bagno di saldatura.**

- CAUSE
- La corrente è troppo alta per il diametro di elettrodo usato.
 - In saldatura A.C. la manopola (U) posizionata a sinistra cioè massima pulizia (escluso Art. 235).
 - Se si vuole mantenere la posizione selezionata con la manopola (U) aumentare il diametro dell'elettrodo (escluso Art. 235).

4 - DIFETTO- **L'arco devia dal bagno di saldatura.**

- CAUSE
- In A.C. l'elettrodo è troppo grosso in relazione alla corrente impostata.
 - In "slope down". Corrente inferiore alla portata dell'elettrodo.
 - Morsetto di massa mal collegato.
 - Usando l'accessorio di pulsazione, la corrente di base è più bassa della portata in Ampere dell'elettrodo.

5 - DIFETTO- **La macchina eroga la massima corrente e non regola.**

- CAUSE
- Induttanza in corto circuito.

6 - DIFETTO- **Ma motoventola non parte.**

- CAUSE
- Termostati difettosi.
 - Motore difettoso.

9.3 ERRORI DI PROCEDIMENTO IN ELETTRODO

1- DIFETTO- **La macchina non eroga corrente.**

- CAUSE
- Selettore (C) su .
 - Il dispositivo (B) non connesso al connettore (A)
 - Intervento del termostato. Led (E) acceso.
 - Cavi di saldatura scollegati

2- DIFETTO- **L'arco si accende poi tende a spegnersi.**

- CAUSE
- Usando elettrodi basici:
- Commutatore (R) su A.C.
 - Polarità della pinza portaelettrodo invertita.