

# MANUALE DI ISTRUZIONI PER SALDATRICE A FILO

## IMPORTANTE!!!

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DELL'USO O DI QUALSIASI MANUTENZIONE, LEGGERE IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE NORME DI SICUREZZA. CONTATTATE IL VOSTRO DISTRIBUTORE SE NON AVETE COMPRESO COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

## 1 DESCRIZIONI GENERALI

### 1.1 SPECIFICHE

Questo manuale è stato preparato allo scopo di istruire il personale addetto all'installazione, al funzionamento ed alla manutenzione della saldatrice.

Questo apparecchio è un generatore di tensione costante adatto alla saldatura MIG/MAG e OPEN-ARC.

Controllare, al ricevimento, che non vi siano parti rotte o avariate.

Ogni eventuale reclamo per perdite o danni deve essere fatto dall'acquirente al vettore. Ogni qualvolta si richiedono informazioni riguardanti la saldatrice, si prega di indicare l'articolo ed il numero di matricola.

### 1.2 SPIEGAZIONE DEI DATI TECNICI

|                                                                                                                  |  |                             |  |                                                                                   |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
|                                                                                                                  |  |                             |  |                                                                                   |     | CE  |      |
| I <sub>2</sub> MAX. - A                                                                                          |  | EN 60 974.1                 |  | IEC 974.1                                                                         |     |     |      |
| 3~                                                                                                               |  | - A / - V                   |  | - A / - V                                                                         |     |     |      |
| MIG - MAG                                                                                                        |  | U <sub>0</sub><br>V<br>PEAK |  | X(40°C)                                                                           | 45% | 60% | 100% |
|                                                                                                                  |  |                             |  | I <sub>2</sub>                                                                    | A   | A   | A    |
|                                                                                                                  |  |                             |  | U <sub>2</sub>                                                                    | V   | V   | V    |
| 3~                                                                                                               |  | U <sub>1</sub> V            |  | I <sub>1</sub>                                                                    | A   | A   | A    |
| 50/60Hz                                                                                                          |  | U <sub>1</sub> V            |  | I <sub>1</sub>                                                                    | A   | A   | A    |
| PROTEZIONE TERMICA<br>THERMAL PROTECTION<br>PROTECTION THERMIQUE<br>THERMISCH GESCHÜTZT<br>PROTECCION TERMICA    |  |                             |  | VENTILAZIONE FORZATA<br>FORCED VENTILATION<br>VENTILE<br>KÜHLART F<br>VENTILACION |     |     |      |
| CLASSE DI ISOLAMENTO<br>CLASS OF INSULATION<br>CLASSE DES ISOLANTS<br>ISOLIERSTOFFKLASSE<br>CLASE DE AISLAMIENTO |  |                             |  | IP 21                                                                             |     | S   |      |
|                                                                                                                  |  |                             |  | MADE IN ITALY                                                                     |     |     |      |

IEC 974.1 La saldatrice è costruita secondo queste norme  
EN60974.1 internazionali.

N<sup>o</sup> Numero di matricola che deve essere sempre citato per qualsiasi richiesta relativa alla saldatrice.  
trasformatore-raddrizzatore trifase.

Caratteristica piatta.

MIG/MAG. Adatto per saldatura a filo continuo.

I<sub>2</sub> MAX Corrente di saldatura non convenzionale. Il valore rappresenta il limite massimo ottenibile in saldatura.

U<sub>0</sub> Tensione a vuoto secondaria V PEAK

X Fattore di servizio percentuale  
Il fattore di servizio esprime la percentuale di 10 minuti in cui la saldatrice può lavorare ad

una determinata corrente senza causare surriscaldamenti.

I<sub>2</sub> Corrente di saldatura

U<sub>2</sub> Tensione secondaria con corrente di sald. I<sub>2</sub>

U<sub>1</sub> Tensione nominale di alimentazione.

3~ 50/60Hz Alimentazione trifase 50 oppure 60 Hz.

I<sub>1</sub> Corrente assorbita alla corrispondente corrente di saldatura I<sub>2</sub>.

IP21. Grado di protezione della carcassa.

Grado 1 come seconda cifra significa che questo apparecchio non è idoneo a lavorare all'esterno sotto la pioggia.

S. Idonea a lavorare in ambienti con rischio accresciuto.

NOTE: La saldatrice è inoltre stata progettata per lavorare in ambienti con grado di inquinazione 3. (Vedi IEC 664).


## 2 INSTALLAZIONE

### 2.1 SISTEMAZIONE

Collocare la saldatrice in un ambiente ventilato.


Polvere, sporco o qualsiasi altra cosa estranea che possa entrare nella saldatrice ne può compromettere la ventilazione e quindi il buon funzionamento.

Montare il manico, le ruote, l'appoggio bombola.

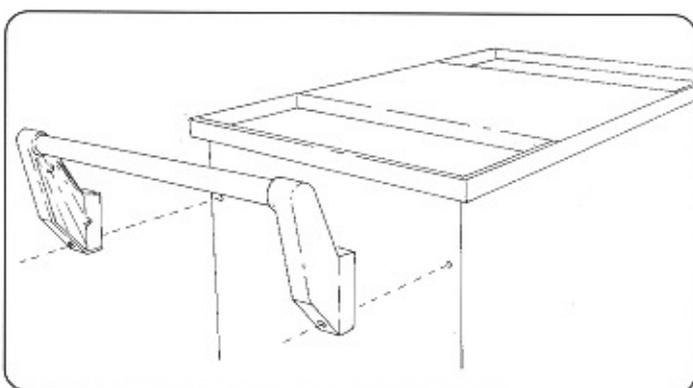

### 2.2 COLLEGAMENTI INTERNI

- Leggere attentamente tutte le parti riguardanti l'installazione di questa saldatrice.
- L'installazione di questa saldatrice dovrà essere eseguita solo da personale qualificato.
- Prima di lavorare all'interno della saldatrice assicurarsi che

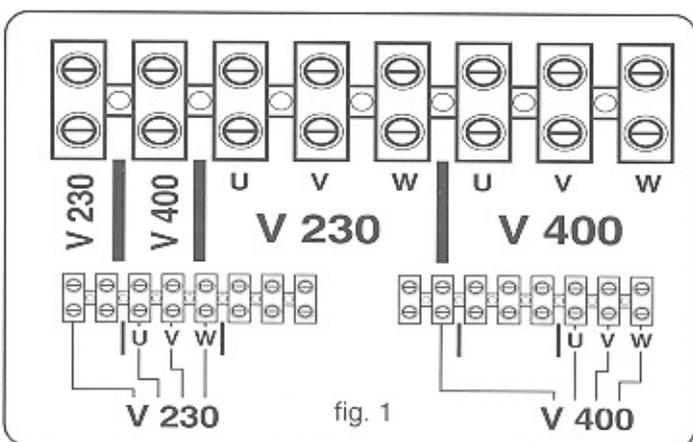

la spina sia staccata dalla rete di alimentazione.

- Collegare il conduttore giallo-verde del cavo rete della macchina ad una buona presa di terra.
- **Non usare come conduttore di terra le tubazioni dell'acqua.**
- **Dopo il collaudo finale la saldatrice viene collegata alla tensione indicata sul cavo di alimentazione.**
- **Per cambiare tensione di alimentazione togliete il laterale destro (15) e disponete i collegamenti della morsettiere cambiatensione come indicato in figura 1.**
- Non utilizzare la saldatrice senza coperchio o i pannelli laterali per evidenti ragioni di sicurezza e per non alterare le condizioni di raffreddamento dei componenti interni.
- Applicare al cavo di alimentazione una spina adeguata alla corrente assorbita.

## 2.3 COLLEGAMENTI ESTERNI

### 2.3.1 Connessione della pinza di massa.

• Connettere il terminale di potenza ad una presa di impedenza della macchina, tenendo conto che la posizione "impedenza massima" (  ) darà saldature ben raccordate ed è consigliata per la saldatura dell'alluminio, dell'acciaio inossidabile e dell'acciaio al carbonio con miscele binarie o ternarie.

La posizione "impedenza minima" (  ) è adatta per saldature, con protezione gassosa di anidride carbonica, degli acciai al carbonio e nelle posizioni di verticale ascendente con miscele binarie o ternarie.

**Inoltre con la posizione minima di impedenza si hanno partenze sempre molto decise in qualsiasi condizione di amperaggio.**


- Dopo aver scelto l'uscita appropriata di impedenza, collegare la pinza di massa al pezzo da saldare.
- Assicurarsi che il cavo sia ben serrato al morsetto di massa, controllare periodicamente che queste connessioni siano ben strette. Una giunzione non ben serrata può causare cali di corrente in saldatura, riscaldamenti eccessivi del cavo e del morsetto di massa con conseguente pericolo di bruciature dovute a contatti accidentali.
- Il circuito di saldatura non deve essere posto deliberatamente a contatto diretto o indiretto con il conduttore di protezione se non nel pezzo da saldare.
- Se il pezzo in lavorazione viene collegato deliberatamente a terra attraverso il conduttore di protezione, il collegamento deve essere il più diretto possibile ed eseguito con un conduttore di sezione almeno uguale a quello del conduttore di ritorno della corrente di saldatura e connesso al pezzo in lavorazione nello stesso punto del conduttore di ritorno utilizzando un secondo morsetto di massa posto immediatamente vicino.

### 2.3.2 Collegamento del tubo gas.

- Tenere le bombole verticali e incatenate al supporto.
- Tenere le bombole in un luogo dove non possono essere danneggiate.
- Non sollevare la macchina con la bombola attaccata.
- Tenete la bombola lontana dalla zona di saldatura o da circuiti elettrici non isolati.
- La bombola di gas deve essere equipaggiata di un riduttore di pressione e di un flussometro.
- Solo dopo aver posizionato la bombola collegare il tubo gas uscente dalla parte posteriore della macchina.
- Regolare il flussometro a 8-10 litri/minuto.

## 3 DESCRIZIONE COMANDI

### 3.1 COMANDI SUL PANNELLO FRONTALE DEL GENERATORE

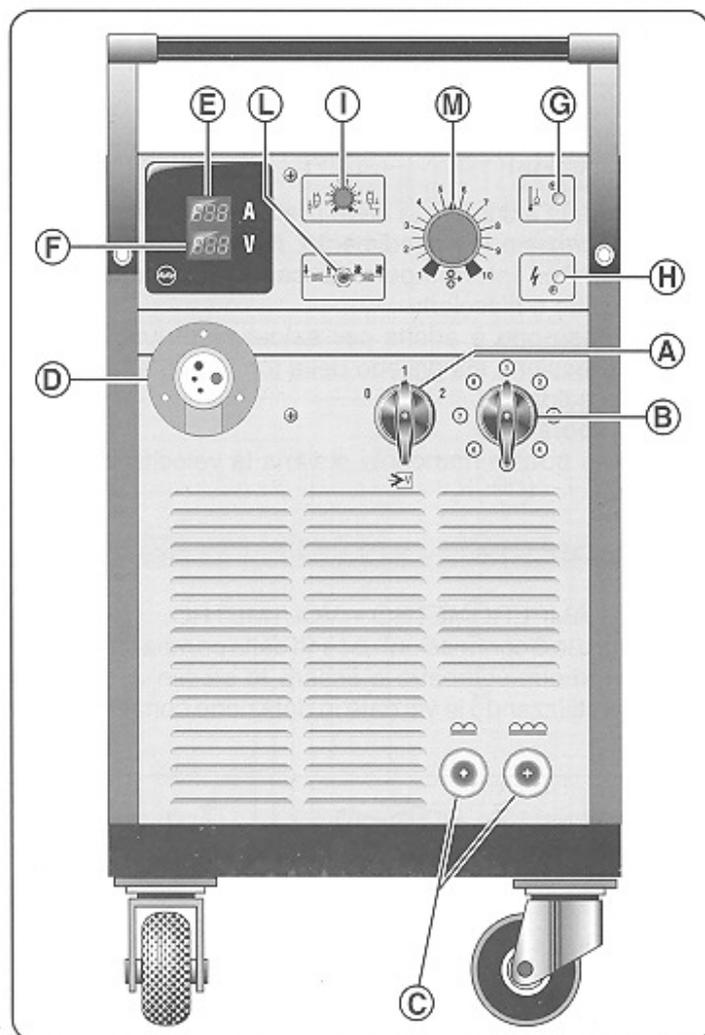

#### A - Commutatore

Accende o spegne la macchina e regola le gamme della tensione di saldatura.

#### B - Commutatore

Regola finemente la tensione di saldatura all'interno della gamma prescelta con il commutatore A.

#### C - Prese di impedenza

Prese a cui va collegato il morsetto di massa della macchina.

#### D - Attacco centralizzato

Vi si connette la torcia di saldatura.

#### E/F - Amperometro / Voltmetro. (optional).

L'amperometro indica la corrente di saldatura.

Il voltmetro indica la tensione di saldatura.

**N.B: L'ultima lettura degli strumenti rimane indicata finché l'operazione di saldatura non riprende.**

#### G - LED. (colore giallo)

Questo led si accende quando:

- il termostato interrompe il funzionamento della saldatrice.
- utilizzando il gruppo di raffreddamento, quest'ultimo è spento o il pressostato segnala mancanza di liquido refrigerante.

#### H - LED (colore verde)

Questo led segnala l'accensione della macchina.

#### I - Manopola

Regola la lunghezza del filo fuoriuscente dalla torcia al

termine della saldatura: "BURN-BACK".

#### L - Commutatore

Seleziona il modo di funzionamento della saldatrice:



Posizione saldatura manuale:

La macchina inizia a saldare quando si preme il pulsante e si interrompe quando lo si rilascia.



Posizione saldatura automatico:

Per iniziare la saldatura si deve premere il pulsante torcia; una volta iniziato il procedimento, il pulsante può essere rilasciato. Per interrompere la saldatura è necessario rischiacciarlo e rilasciarlo.

Questa posizione è adatta per saldature di lunga durata dove la pressione sul grilletto della torcia può affaticare la mano del saldatore.


#### M - Manopola

Agendo su questa manopola si varia la velocità del filo di saldatura.

## 4 ACCESSORI

### ART. 131 AMPEROMETRO + VOLTMETRO

Connettere le 3 connessioni uscenti dalla paratia intermedia all'ampmetro.voltmetro e fissare lo stesso al pannello anteriore utilizzando le viti date in dotazione come mostrato in figura.

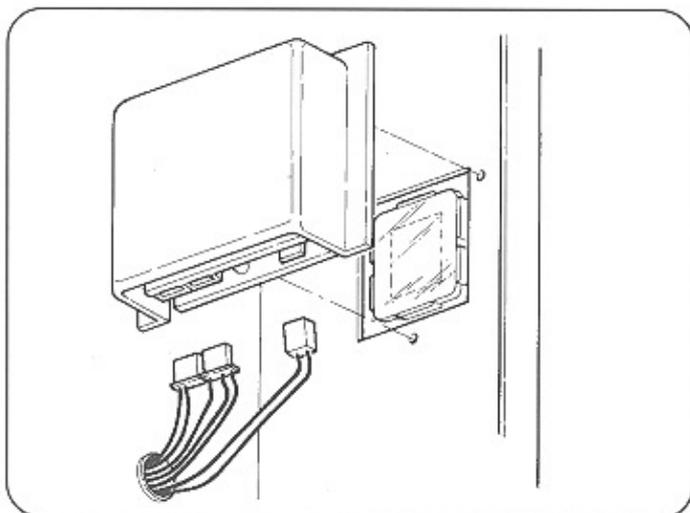

## 5 SALDATURA

### 5.1 INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA

- L'installazione della macchina deve essere fatta da personale qualificato.
- Tutti i collegamenti devono essere eseguiti in conformità delle vigenti norme (CEI 20-10 HD 427) e nel pieno rispetto della legge antinfortunistica.
- Controllare che il diametro del filo corrisponda al diametro indicato sul rullino e montare la bobina del filo.
- Collegare il tubo gas al flussometro della bombola.
- Posizionare la saldatrice in modo da consentire una libera circolazione d'aria al suo interno ed evitare il più possibile che entrino polveri metalliche o di qualsiasi altro genere.

### 5.2 LA MACCHINA E' PRONTA PER SALDARE.

- Connettere il morsetto di massa al pezzo da saldare.
  - Posizionare l'interruttore **A** su **I**.
  - Sfilare l'ugello gas conico ruotandolo in senso orario.
  - Svitare l'ugello portacorrente.
  - Premere il pulsante torcia per fare avanzare il filo fino alla fuoriuscita dello stesso dalla torcia.
- ATTENZIONE: Tenere il viso lontano dalla lancia terminale mentre il filo fuoriesce.
- Riavvitare l'ugello portacorrente assicurandosi che il diametro del foro sia pari al filo utilizzato.
- Infilare l'ugello gas conico di saldatura ruotandolo sempre in senso orario.
- Aprire la bombola del gas e regolare il flussometro a circa 8/10 lt./min.
  - Controllare che il gas usato sia compatibile con il materiale da saldare.

### 5.3 SALDATURA DEGLI ACCIAI AL CARBONIO.

Per la saldatura di questi materiali è necessario :

1) Utilizzare un gas di saldatura a composizione binaria, di solito AR/CO<sub>2</sub> con percentuali che vanno dal 75 all'80 % di Argon e dal 25 al 20 % di CO<sub>2</sub>, oppure composizioni ternarie quali, AR/CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub>.

Questi gas danno calore in saldatura ed il cordone risulterà ben raccordato ed estetico, per contro la penetrazione sarà relativamente bassa.

Usando Anidride Carbonica come gas di protezione si avrà un cordone stretto e penetrato ma la ionizzazione del gas influirà sulla stabilità dell'arco.

2) Utilizzare un filo di apporto della stessa qualità rispetto all'acciaio da saldare.

E' bene usare sempre fili di buona qualità evitando di saldare con fili arrugginiti che possono dare difetti di saldatura.

In generale la forchetta di corrente in cui i fili possono essere usati è: Ø filo x 100 = Amp minimi - Ø filo x 200 = Amp massimi  
esempio: Ø filo 1.2 = Amp minimi 120/Amp massimi 240. Questo con miscele binarie AR/CO<sub>2</sub> e con trasferimento in corto circuito.

3) Evitare di saldare su pezzi arrugginiti o su pezzi che presentano macchie di olio o grasso.

4) Adoperare torce adeguate alla corrente che si usa.

5) Controllare periodicamente che le guance del morsetto di massa non siano danneggiate e che i cavi di saldatura (torcia e massa) non presentino tagli o bruciature che ne diminuirebbero l'efficienza.

### 5.4 SALDATURA DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI

La saldatura degli acciai inossidabili della serie 300 (austenitici), deve essere eseguita con gas di protezione ad alto tenore di Argon, con una piccola percentuale di O<sub>2</sub> per stabilizzare l'arco. La miscela più usata è AR/O<sub>2</sub> 98/2.

Non usare CO<sub>2</sub> o miscele AR/CO<sub>2</sub>.

Non toccare il filo con le mani.

I materiali d'apporto da usare devono essere di qualità superiore al materiale base e la zona di saldatura pulita.

### 5.5 SALDATURA DELL'ALLUMINIO

Per la saldatura dell'alluminio è necessario utilizzare:

- 1) Argon al 100% come gas di protezione.
- 2) Un filo di apporto di composizione adeguata al materiale base da saldare.

Per saldare ALUMAN e ANTICORODAL usare filo con Silicio dal 3 al 5%.

Per saldare PERALUMAN ed ERGAL usare filo con Magnesio al 5%.

3) Una torcia preparata per la saldatura dell'alluminio.

**N.B.** Disponendo solo di una torcia per fili in acciaio occorre modificarla nel modo seguente:

- Accertarsi che la lunghezza del cavo non superi i 3 metri (è sconsigliabile usare torcie più lunghe).

- Togliere il dado ferma guaina in ottone, l'ugello gas, l'ugello portacorrente quindi sfilare la guaina.

- Infilare la guaina in teflon per alluminio assicurandosi che esca dalle due estremità.

- Riavvitare l'ugello portacorrente in modo che la guaina sia aderente ad esso.

- Nell'estremità rimasta libera della guaina infilare il nipples ferma guaina, la guarnizione OR e bloccare con il dado senza stringere eccessivamente.

- Infilare la cannetta in ottone sulla guaina e introdurre il tutto nell'adattatore (avendo in precedenza tolto la cannetta di ferro che si trova dentro l'adattatore).

- Tagliare diagonalmente (a fetta di salame) la guaina in modo che stia il più vicino possibile al rullino trainafile.

4) Utilizzare rullini trainafile adatti per alluminio.

I rullini non devono essere serrati a fondo.

5) Utilizzare ugelli portacorrente adatti per alluminio con il foro corrispondente al diametro di filo da usare per la saldatura.

6) Utilizzare mole e spazzonatrici specifiche per l'alluminio senza mai usarle su altri materiali.

**RICORDATE che la pulizia è qualità**

Le bobine di filo devono essere conservate dentro sacchetti di nylon con un deumidificante.

## 6 DIFETTI IN SALDATURA

**1- DIFETTO- Porosità** (interne o esterne al cordone)  
**CAUSE**

- Filo difettoso (arrugginito superficialmente)
- Mancanza di protezione di gas dovuta a:
  - flusso di gas scarso
  - flussometro difettoso
  - riduttore brinato, per la mancanza di un preriscaldatore del gas di protezione di CO<sub>2</sub>
  - elettrovalvola difettosa
  - ugello porta corrente intasato da spruzzi
  - fori di efflusso del gas intasati
  - correnti d'aria presenti in zona di saldatura.

**2- DIFETTO- Cricche di ritiro**  
**CAUSE**

- Filo o pezzo in lavorazione sporchi od arrugginiti.
- Cordone troppo piccolo.
- Cordone troppo concavo.
- Cordone troppo penetrato.

**3- DIFETTO- Incisioni laterali**  
**CAUSE**

- Passata troppo veloce
- Corrente bassa e tensioni di arco elevate.

**4- DIFETTO- Spruzzi eccessivi**  
**CAUSE**

- Tensione troppo alta.
- Induttanza insufficiente.
- Mancanza di un preriscaldatore del gas di protezione di CO<sub>2</sub>

## 7 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

**Ugello protezione gas**. Questo ugello deve essere liberato periodicamente dagli spruzzi metallici. Se distorto o ovalizzato sostituirlo.

**Ugello porta corrente**. Soltanto un buon contatto tra questo ugello ed il filo assicura un arco stabile e un'ottima erogazione di corrente; occorre perciò osservare i seguenti accorgimenti:

A) Il foro dell'ugello portacorrente deve essere tenuto esente da sporco od ossidazione.

B) A seguito di lunghe saldature gli spruzzi si attaccano più facilmente ostacolando l'uscita del filo. E' quindi necessario pulire spesso l'ugello e se necessario sostituirlo.

C) L'ugello porta corrente deve essere sempre ben avvitato sul corpo torcia. I cicli termici subiti dalla torcia ne possono creare un allentamento con conseguente riscaldamento del corpo torcia e dell'ugello ed una incostanza dell'avanzamento del filo.

**Guaina guidafile**. E' una parte importante che deve essere controllata spesso poichè il filo può depositarvi polvere di rame o sottilissimi trucioli. Pulirla periodicamente assieme ai passaggi del gas, con aria compressa secca.

Le guaine sono sottoposte ad un continuo logorio, per cui si rende necessario, dopo un certo periodo, la loro sostituzione.

**Gruppo motoriduttore**. Pulire periodicamente l'insieme dei rulli di trascinamento da eventuale ruggine o residui metallici dovuti al traino delle bobine. E' necessario un controllo periodico di tutto il gruppo responsabile del traino del filo: aspo, rullini guidafile, guaina e ugello porta corrente.

## 8 ANOMALIE D'USO

| ANOMALIA                                                                       | PROBABILE CAUSA                                            | RIMEDIO                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erogazione di corrente limitata                                                | Mancanza di una fase                                       | Controllare le tre fasi della linea e/o i contatti del teleruttore                                                                     |
|                                                                                | Fusibile di linea bruciato                                 | Sostituire fusibile                                                                                                                    |
|                                                                                | Collegamento errato sulla morsettiera del cambiataensione  | Verificare i collegamenti della morsettiera seguendo lo schema della targa                                                             |
|                                                                                | Diodo o diodi del raddrizzatore bruciati                   | Sostituire il raddrizzatore                                                                                                            |
|                                                                                | Collegamenti elettrici di potenza torcia o massa allentati | Stringere tutti i collegamenti                                                                                                         |
|                                                                                | Commutatore regolazione tensione con un contatto incerto   | Cambiare il commutatore                                                                                                                |
| Saldatura con molte proiezioni di metallo                                      | Filo del trasformatore interrotto sul commutatore          | Svitare il contatto del commutatore, spelare il filo, facendo attenzione di togliere solo l'isolamento e rimetterlo sotto il contatto. |
|                                                                                | Errata regolazione dei parametri di saldatura              | Regolarli con i potenziometri tensione di saldatura e velocità filo                                                                    |
| Il filo non avanza o avanza irregolarmente                                     | Collegamenti di massa insufficienti                        | Controllarne l'efficienza                                                                                                              |
|                                                                                | Filo che avanza irregolarmente                             | Diametro guaina non corretto                                                                                                           |
|                                                                                | Gola rullo trainafile troppo larga                         | Sostituire il rullo                                                                                                                    |
|                                                                                | Guaina otturata o intasata                                 | Sfilarla e pulirla                                                                                                                     |
|                                                                                | Rullo premifilo non stretto                                | Stringerlo                                                                                                                             |
| Il filo si blocca e si attorciglia tra rulli e guida- filo d'entrata in torcia | Frizione dell'aspo porta bobina troppo stretta             | Allentare la frizione agendo sulla vite di regolazione                                                                                 |
|                                                                                | Ugello porta corrente otturato                             | Sostituirlo                                                                                                                            |
|                                                                                | Diametro ugello portacorr. sbagliato                       | Sostituirlo                                                                                                                            |
|                                                                                | Gola del rullo non allineata                               | Allinearla                                                                                                                             |
|                                                                                | Guaina otturata o intasata                                 | Sfilarla e pulirla                                                                                                                     |

## **N.B. Qualsiasi operazione deve essere eseguita da personale qualificato.**

Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete prima di intervenire sui cavi o di aprire la macchina.

La macchina è provvista di un termostato di protezione che interviene in caso di sovraccarico. Dopo l'intervento si devono attendere alcuni minuti in modo da consentire il raffreddamento del generatore.

La tabella riporta inconvenienti, cause e rimedi più comunemente riscontrabili.

## **9 RIPARAZIONI DELLE SALDATRICI**

L'esperienza ha dimostrato che molti incidenti mortali sono originati da riparazioni non eseguite a regola d'arte. Per questa ragione un attento e completo controllo su di una saldatrice riparata è altrettanto importante quanto quello eseguito su di una saldatrice nuova.

Inoltre in questo modo i produttori possono essere protetti dall'essere ritenuti responsabili di difetti, quando la colpa è da imputare ad altri.

### **9.1 Prescrizioni da seguire per le riparazioni**

● Dopo il riavvolgimento del trasformatore o delle indutture la saldatrice deve superare le prove di tensione applicata secondo quanto indicato in tabella 2 di 6.1.3 della norma EN 60974.1 (CEI 26.13). La conformità deve essere verificata come specificato in 6.1.3.

● Se non è stato effettuato alcun riavvolgimento, una saldatrice che sia stata pulita e/o revisionata deve superare una prova di tensione applicata con valori della tensione di prova pari al 50% dei valori dati in tabella 2 di 6.1.3. La conformità deve essere verificata come specificato in 6.1.3.

● Dopo il riavvolgimento e/o la sostituzione di parti la tensione a vuoto non deve superare i valori esposti in 10.1 di EN 60974.1.

● Se le riparazioni non sono eseguite dal produttore, le saldatrici riparate nelle quali siano stati sostituiti o modificati alcuni componenti, devono essere marcate in modo che possa essere identificato chi ha compiuto la riparazione.

● Dopo aver eseguito una riparazione fare attenzione a riordinare il cablaggio in modo che vi sia un sicuro isolamento tra il lato primario ed il lato secondario della macchina. Evitare che i fili possano andare a contatto con parti in movimento o parti che si riscaldano durante il funzionamento. Rimontare tutte le fascette come sulla macchina originale in modo da evitare che, se accidentalmente un conduttore si rompe o si scollega, possa avvenire un collegamento tra il primario ed il secondario.

## **10 PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

### **10.1 Fuoco**

● Evitare che si produca fuoco a causa di scintille e scorie calde o pezzi incandescenti.

● Assicurarsi che dispositivi antincendio appropriati siano disponibili vicino alla zona di saldatura.

● Rimuovere dalla zona di saldatura e dalla zona circostante (minimo 10 metri) materiali infiammabili e combustibili.

● Non eseguire saldature su contenitori di combustibile e lubrificante anche se vuoti. Questi debbono essere attentamente puliti prima di essere saldati.

● Lasciare raffreddare il materiale saldato prima di toccarlo o di metterlo in contatto con materiale combustibile o infiammabile.

● Non eseguire saldature su particolari con intercapedini contenenti materiali infiammabili.

● Non operare in atmosfere con alte concentrazioni di vapori combustibili, gas e polveri infiammabili.

● Controllare sempre la zona di lavoro mezz'ora dopo la fine della saldatura per accertarsi che non vi sia un inizio di incendio.

● Non tenere in tasca materiali combustibili come accendini o fiammiferi.

### **10.2 Bruciature**

● Proteggere la pelle contro le scottature causate dalle radiazioni ultraviolette emesse dall'arco, dalle scintille e scorie di metallo fuso, utilizzando indumenti ignifughi che coprono tutte le superfici esposte del corpo.

● Indossare indumenti/guanti di protezione da saldatore, cappello e scarpe alte con punta di sicurezza. Abbottonare il colletto della camicia e le patte delle tasche, e indossare pantaloni senza risvolto per evitare l'entrata di scintille e scorie.

● Indossare la maschera con vetro di protezione all'esterno e il vetro di filtro all'interno. Questo è OBBLIGATORIO per le operazioni di saldatura al fine di proteggere gli occhi da energia radiante e metalli volatili. Sostituire il vetro di protezione se rotto, butterato o chiazato.

● Evitare indumenti unti o sporchi di grasso. Una scintilla potrebbe incendiarli.

● Parti metalliche incandescenti quali pezzetti di elettrodo e pezzi da lavorare devono sempre essere maneggiati con i guanti.

● Attrezzature di pronto soccorso ed una persona qualificata dovrebbero essere disponibili per ciascun turno di lavoro a meno che non vi siano strutture sanitarie nelle vicinanze per trattamento immediato di scottature agli occhi o scottature della pelle.

● Tappi per le orecchie dovrebbero essere usati quando si lavora in sopratesta o in uno spazio ridotto. Un casco rigido deve essere usato quando altri lavorano nella zona sovrastante.

● Le persone che si apprestano a saldare o a tagliare non devono usare prodotti infiammabili per capelli.

### **10.3 Fumi**



Le operazioni di saldatura producono fumi e polveri metalliche nocive che possono danneggiare la salute, quindi:

● Non lavorare in spazi sprovvisti di una adeguata ventilazione.

● Tenere la testa fuori dai fumi.

● In ambienti chiusi utilizzare aspiratori adeguati.

● Se la ventilazione non è adeguata usare respiratori approvati.

● Pulire il materiale da saldare qualora siano presenti solventi o sgrassanti alogeni che danno origine a gas tossici. Durante la saldatura alcuni solventi clorinati possono decomporsi in presenza di radiazioni emesse dall'arco e generare gas flogene.

● Non saldare metalli ricoperti o contenenti piombo, grafite, cadmio, zinco, cromo, mercurio o berillio se non si dispone di un respiratore adeguato.

● L'arco elettrico genera ozono. Una esposizione prolungata in ambienti con alte concentrazioni di ozono può causare mal di testa, irritazione al naso, alla gola e agli occhi e gravi congestioni e dolore al petto.

**IMPORTANTE: NON USARE OSSIGENO PER LA VENTILAZIONE.**

● Si dovranno evitare perdite di gas in spazi ridotti. Perdite di gas in grosse quantità possono variare pericolosamente la concentrazione di ossigeno. Non collocare bombole in spazi ridotti.

**NON SALDARE** o tagliare ove vapori di solvente possano essere attirati nell'atmosfera di saldatura o di taglio o qualora l'energia radiante possa penetrare all'interno di atmosfere contenenti anche minuscole quantità di tricloroetilene o percloroetilene.

#### 10.4 Esplosioni



● Non eseguire saldature sopra o in prossimità di recipienti in pressione.

● Non saldare in atmosfera contenente polveri, gas o vapori esplosivi.

Questa saldatrice utilizza gas inerti come CO<sub>2</sub>, ARGON, o Miscele di ARGON + CO<sub>2</sub> per la protezione dell'arco, pertanto è necessario prestare la massima attenzione a:

##### A) BOMBOLE

● Non collegare direttamente la bombola al tubo gas della macchina senza utilizzare un regolatore di pressione.

● Manipolare o utilizzare bombole in pressione in accordo con le normative in vigore.

● Non utilizzare bombole che perdono o che siano fisicamente danneggiate.

● Non utilizzare bombole che non siano ben fissate.

● Non trasportare bombole senza la protezione della valvola montata.

● Non usare bombole il cui contenuto non sia stato chiaramente identificato.

● Non mettere in contatto elettrico la bombola con l'arco.

● Non esporre le bombole a calore eccessivo, scintille, scorie fuse o fiamme.

● Non manomettere le valvole della bombola.

● Non tentare di sbloccare con martelli, chiavi o altri sistemi le valvole bloccate.

● Non cancellare mai o alterare il nome, il numero o altre marcature sulle bombole. E' illegale e pericoloso.

● Non sollevare le bombole da terra afferrandole per la valvola o per il tappo, o usando catene, imbragature o calamite.

● Non tentare mai di mescolare nessun gas all'interno delle bombole.

● Non ricaricare mai le bombole.

I Gli attacchi delle bombole non devono mai essere modificati o scambiati.

##### B) REGOLATORI DI PRESSIONE

● Mantenere i regolatori di pressione in buona condizione. Regolatori danneggiati possono causare danni o incidenti; essi devono essere riparati solo da personale qualificato.

● Non utilizzare regolatori per gas diversi da quelli per cui sono stati fabbricati.

● Non usare mai un regolatore che perde o che appare fisicamente danneggiato.

● Non lubrificare mai un regolatore con olio o grasso

##### C) TUBI

● Sostituire i tubi che appaiono danneggiati.

● Tenere i tubi tesi per evitare pieghe.

● Tenere raccolto il tubo in eccesso e tenerlo fuori dalla zona di lavoro per prevenire eventuali danneggiamenti.

#### 10.5 Radiazioni



Le radiazioni ultraviolette emesse dall'arco possono danneggiare gli occhi e bruciare la pelle. Quindi:

● Indossare indumenti e maschere di protezione appropriati.

● Non utilizzare lenti a contatto!!! L'intenso calore emanato dall'arco potrebbe incollarle alla cornea.

● Utilizzare maschere con lenti aventi grado di protezione minimo DIN 10 o DIN 11.

● Proteggere le persone nelle vicinanze della zona di saldatura.

● Ricordate: L'arco può abbagliare o danneggiare gli occhi.

● L'arco è pericoloso fino ad una distanza di 15 metri.

● Non guardare mai l'arco ad occhio nudo!

● Preparare la zona di saldatura in modo da ridurre la riflessione e la trasmissione di radiazioni ultraviolette: verniciando di colore nero pareti e superfici esposte per diminuire la riflessione, installando schermi protettivi o tende per ridurre le trasmissioni ultraviolette.

● Sostituire le lenti della maschera quando esse siano danneggiate o rotte.

#### 10.6 Shock elettrico



Lo shock elettrico può uccidere.

Tutti gli shock elettrici sono potenzialmente fatali.

● Non toccare parti sotto tensione.

● Isolarsi dal pezzo che si deve saldare e da terra indossando guanti e vestiti isolanti.

● Tenere gli indumenti (guanti, scarpe, copricapo, vestiti) ed il corpo asciutti.

● Non lavorare in ambienti umidi o bagnati.

● Non appoggiarsi al pezzo da saldare.

● Se si deve lavorare in prossimità od in una zona a rischio usare tutte le precauzioni possibili.

● Se si avverte anche una piccola sensazione di scossa elettrica interrompere immediatamente le operazioni di saldatura.

Non usare l'apparecchio finché il problema non verrà individuato e risolto.

● Prevedere un interruttore automatico a muro di portata adeguata possibilmente nelle vicinanze della macchina per permettere lo spegnimento immediato dell'apparecchio in caso di una eventuale situazione di emergenza.

● Ispezionare frequentemente il cavo di alimentazione.

● Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete prima di intervenire sui cavi o prima di aprire la macchina.

● Non usare la macchina senza i coperchi di protezione.

● Sostituire sempre con materiale originali eventuali parti danneggiate della macchina.

● Non escludere mai la sicurezza della macchina

● Assicurarsi che la linea di alimentazione sia provvista di una efficiente presa di terra.

● L'eventuale manutenzione deve essere eseguita solo da personale esperto consapevole dei rischi dovuti alle tensioni necessarie al funzionamento dell'apparecchiatura.

### 10.7 Pacemaker

● campi magnetici derivanti da correnti elevate possono incidere sul funzionamento di pacemaker. I portatori di apparecchiature elettroniche vitali (pacemaker) dovrebbero consultare il medico prima di avvicinarsi alle operazioni di saldatura ad arco, di taglio o di saldatura a punti.

### 10.8 Attenzione! Il filo di saldatura può causare ferite perforate.

- Non premere il pulsante della torcia prima di aver letto attentamente le istruzioni d'uso.
- Non puntare la torcia verso parti del corpo, altre persone o metalli quando si monta il filo di saldatura.

### 10.9 Le parti in movimento possono causare danni.

Le parti mobili, come il ventilatore, possono tagliare le dita e le mani e agganciare indumenti.

- Mantenere tutti gli sportelli, i rivestimenti e le protezioni chiusi e saldamente a posto.
- Protezioni e rivestimenti possono essere tolti per eventuali manutenzione e controllo solo da personale qualificato.
- Non avvicinare le mani, capelli, indumenti svolazzanti e utensili alle parti in movimento.
- Rimontare rivestimenti e protezioni e chiudere gli sportelli a intervento ultimato e prima di avviare la macchina.

### 10.10 Rumore



Queste saldatrici non producono di per se rumori eccedenti gli 80 dB. I procedimenti di saldatura possono produrre livelli di rumore superiori a tale limite. Pertanto gli utilizzatori dovranno mettere in atto le precauzioni previste dalla legge.